

Монтаж полукруглых воздуховодов.



Полукруглые воздуховоды вставляются в алюминиевые профили, закрепленные к поверхности потолка, или подвешенные на шпильках. В основном расстояние между направляющими соответствует диаметру воздуховода. Если воздуховод комплектуется коллектором, то профиль необходимо начинать крепить с отступом от охладителя на 700-800мм. Т.к. глубина коллектора 800мм и он крепится на решетки вентиляторов и к воздуховоду.



1. На потолке закрепляется первая линия направляющих. Далее выполняется стыковка для возможности движения креплений-зацепов внутри профилей.
2. Крепится вторая линия профилей.
3. Монтаж воздуховода выполняют с последнего элемента. Части воздуховода, при помощи «кедера», подвешивают к потолку, вставляя его в пазы в профиле. Части воздуховода соединяют между собой молниями.
4. Надевают манжеты коллектора на решетки вентиляторов охладителя и закрепляют стальным хомутом.
5. Расправляют по всей длине воздуховод, проверяют стыки.
6. Выполняется пробный запуск.